



Instrukcja procesu aktualizacji oprogramowania systemowego i bazy danych GPS w urządzeniu hybrydowym NEOLINE X-COP 9100s

1. Pobierz skompresowany plik z oprogramowaniem systemowym i bazą danych GPS ze strony:
<https://neoline-polska.pl/aktualizacje/>
2. Otwórz archiwum i wypakuj jego zawartość do wygodnego dla Ciebie folderu lub na „Pulpit” (możesz przeciągnąć zawartość za pomocą myszy lub kliknąć przycisk „Wyodrębnij”, podając ścieżkę miejsca docelowego – np. „Pulpit”, a następnie zatwierdź „OK”).
3. Nazwy wyodrębnionych plików:
 - **Oprogramowanie systemowe rejestratora (BB)** - nazwa pliku powinna zaczynać się od „X-COP9100s”, a format pliku powinien być „.bin”. Na przykład: „X-COP9100s_BB(RevM69)_EUROPE.bin” .
 - **Oprogramowanie detektora radarów (RD)** - nazwa pliku powinna zaczynać się od „X-COP9100s”, a format pliku powinien być „.rd0”. Na przykład: „X-COP9100s_RD(REV.M36_EU).rd0” .
 - **Baza danych GPS** - plik bazy danych GPS musi mieć format: „.db”.
Na przykład: „X-COP 9100s_Intl_Baza_GPS_29.12.20.db”.Plik oprogramowania będą możliwe do zainstalowania tylko wtedy, gdy te wymagania są spełnione.
4. Skopiuj wyodrębnione pliki i przenieś je (wklej) do katalogu głównego karty pamięci.
 - Nie zmieniaj nazw plików oprogramowania systemowego i bazy danych GPS.
 - Jeśli karta pamięci była już używana w X-COP 9100s, to nie ma konieczności formatowania karty,
 - Jeśli karta pamięci nie była wcześniej używana w urządzeniu X-COP 9100s, to zaleca się sformatowanie jej w urządzeniu lub komputerze (system plików FAT32).
5. Wyłącz urządzenie X-COP 9100s przyciskiem ON/OFF (lub odłącz je od zasilania).
6. Włóż kartę pamięci ze skopiowanymi plikami do gniazda **SD1** w urządzeniu i włącz je (podłącz zasilanie).
7. W menu urządzenia przejdź do sekcji “Firmware upgrade” (Aktualizacja oprogramowania) i zatwierdź „OK”.

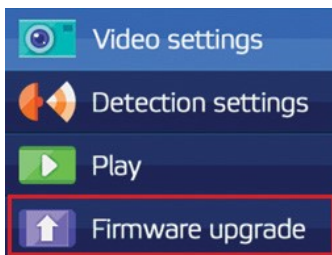

Pojawi się wygaszacz ekranu i rozpocznie się aktualizacja.

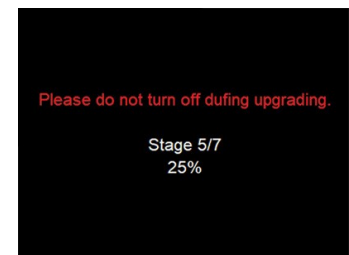

WAŻNE! Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia, nie odłączaj zasilania, nie wyjmuj karty pamięci i nie naciskaj żadnych przycisków, ponieważ może to doprowadzić do błędu aktualizacji lub uszkodzenia urządzenia.

8. Jeśli nie zostanie znaleziony plik oprogramowania, to pojawi się komunikat: “Firmware file not found”.
9. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie hybrydowe X-COP 9100s wyłączy się automatycznie.